



Jakob Eschbach GmbH · P. O. Box 1553 · 34421 Marsberg · Germany



## **Reparaturanleitung für Klasse 1 und Klasse 2 Feuerwehrschräuche:**

**Zuerst die rote Beschichtung des Schlauches rund um das Loch mittels Schmiergelleinen entfernen. (Bei weißen Schläuchen entfällt natürlich dieser Arbeitsgang.)**

**Den Flicker zuschneiden, er muss ca. 30-35 mm allseitig über das Loch oder den Riss hinausragen.**

**Den gerauhten Flicker und den gerauhten Schlauch mit Kleber zum ersten Mal dünn einstreichen und 15 Minuten unter dem offenen, angeheizten Vulko-Blitz-Gerät trocknen lassen.**

**Zum zweiten Mal einstreichen und wieder 15 Minuten unter dem offenen, angeheizten Vulko-Blitz-Gerät trocknen lassen.**

**Den Schlauch mit dem aufgelegten Flicker in den warmen Vulkanisierapparat einlegen, gut verschließen und 15 Minuten bei 130°C vulkanisieren.**

**Nach dem Vulkanisieren Stecker herausziehen und 15 Minuten im Vulkanisierapparat abkühlen lassen.**

**Die Abkühlzeit in dem geschlossenen Vulkanisiergerät kann länger als 15 Minuten betragen aber nicht kürzer.**

**Es ist zweckmäßig, auf die untere Gummiplatte des Vulkanisierapparats einen doppelt gefalteten Feuerwehrschrlauch ohne Beschichtung zu legen und darauf erst den zu flickenden Schlauch mit dem aufgelegten Flicker.**

**Damit der überschüssige Kleber nicht an der Heizplatte anklebt, empfehlen wir vor der Vulkanisation den Flicker oben mit einem teflonisierten Gewebe abzudecken.**

**Jakob Eschbach GmbH**  
Unterm Ohmberg 7  
34431 Marsberg

Telefon +49 2992 606-0  
Telefax +49 2992 606-46

**Geschäftsführer:**

Ralf Eschbach  
Eckart Ising  
Markus Parsch

www.jakob-eschbach.de  
info@jakob-eschbach.de

Amtsgericht Arnberg HRB 2133

USt.-Ident.-Nr. DE812 171 274  
Steuer-Nr. 309/5761/1124

**Sparkasse Paderborn-Detmold**  
IBAN DE92 4765 0130 1800 0008 10  
BIC WELADE3LXXX

**Volksbank Marsberg eG**  
IBAN DE44 4006 9266 6001 2345 00  
BIC GENODEM1MAS